

## SpeedBox 3.3 pro Ginat




### KROK 1: Příprava na instalaci

**A.** Nachystejte si následující nářadí:

1. Inbus H8
2. Inbus H3
3. Inbus H2.5
4. Inbus H2
5. Torx šroubovák T25


**B.** Vypněte elektrokolo.

**C.** Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.

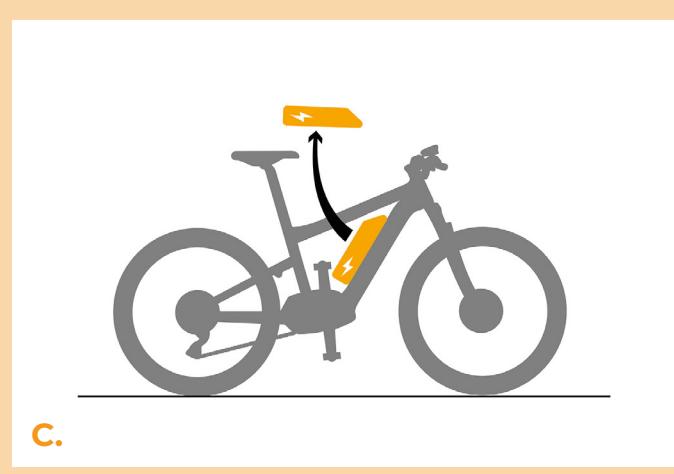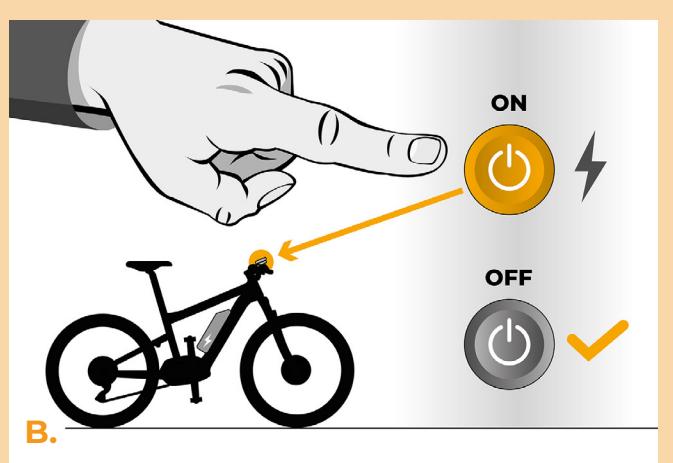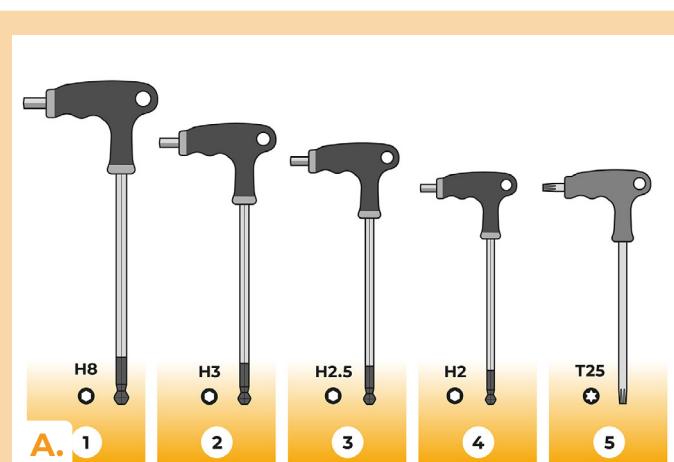


## KROK 2: Demontáž kliky

- A.** Odmontujte pojistný šroub levé kliky inbusem H8. V případě, že pojistný šroub není samostahovací, je nutné použít stahovák klik viz Uživatelský manuál na web stránkách.
- B.** Sejměte kliku ze středové osy motoru.

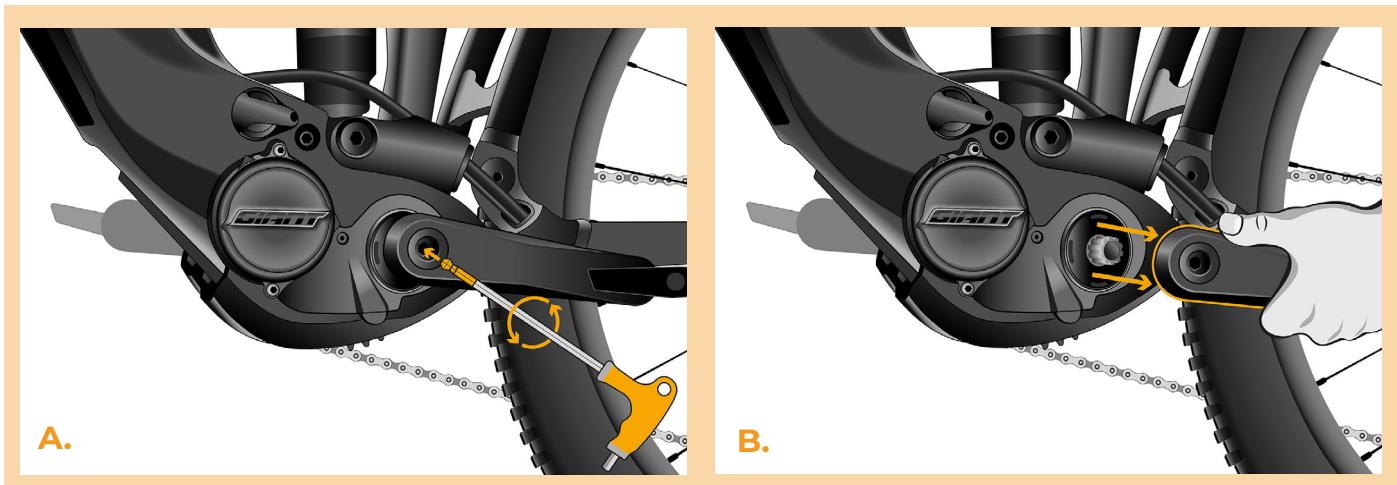


## KROK 3: Demontáž krytu

- A.** Odšroubujte 4 šrouby držící spodní kryt motoru inbusovým klíčem H2.5.
- B.** Sejměte kryt motoru.
- C.** Odšroubujte 3 šrouby držící boční kryt motoru inbusovým klíčem H3, H2.5, H2.
- D.** Sejměte boční kryt motoru.

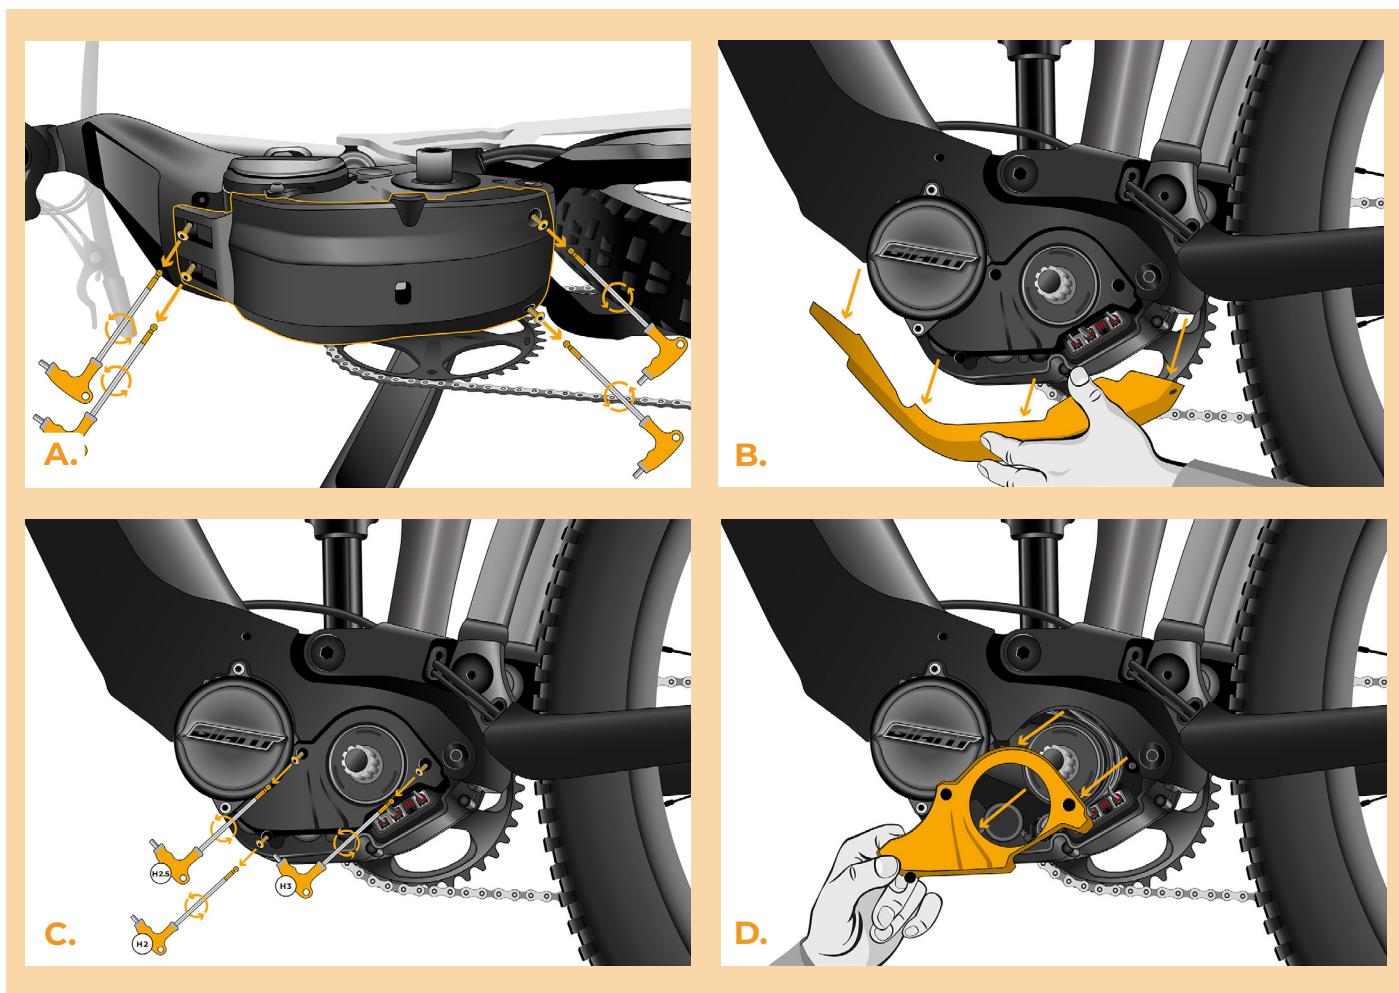


## KROK 4: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Odpojte konektor snímače rychlosti.
- B.** Stejným způsobem vypojte konektor displeje z motoru.

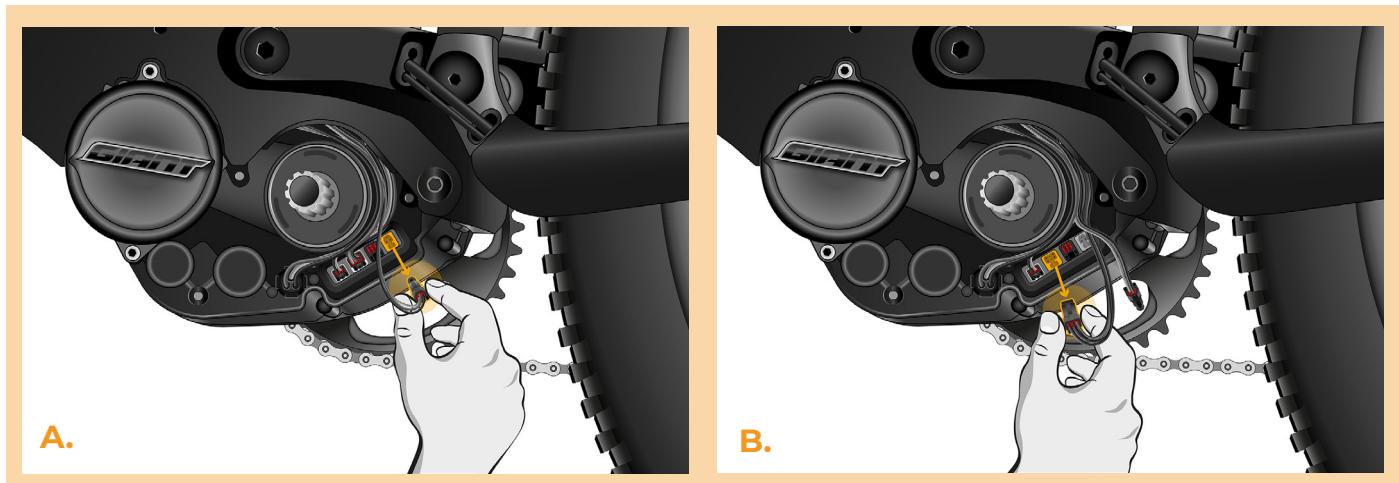


## KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 4) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámky konektorů zacvakly.
- C.** Před zakrytováním motoru zkонтrolujте správné zapojení podle obrázku.

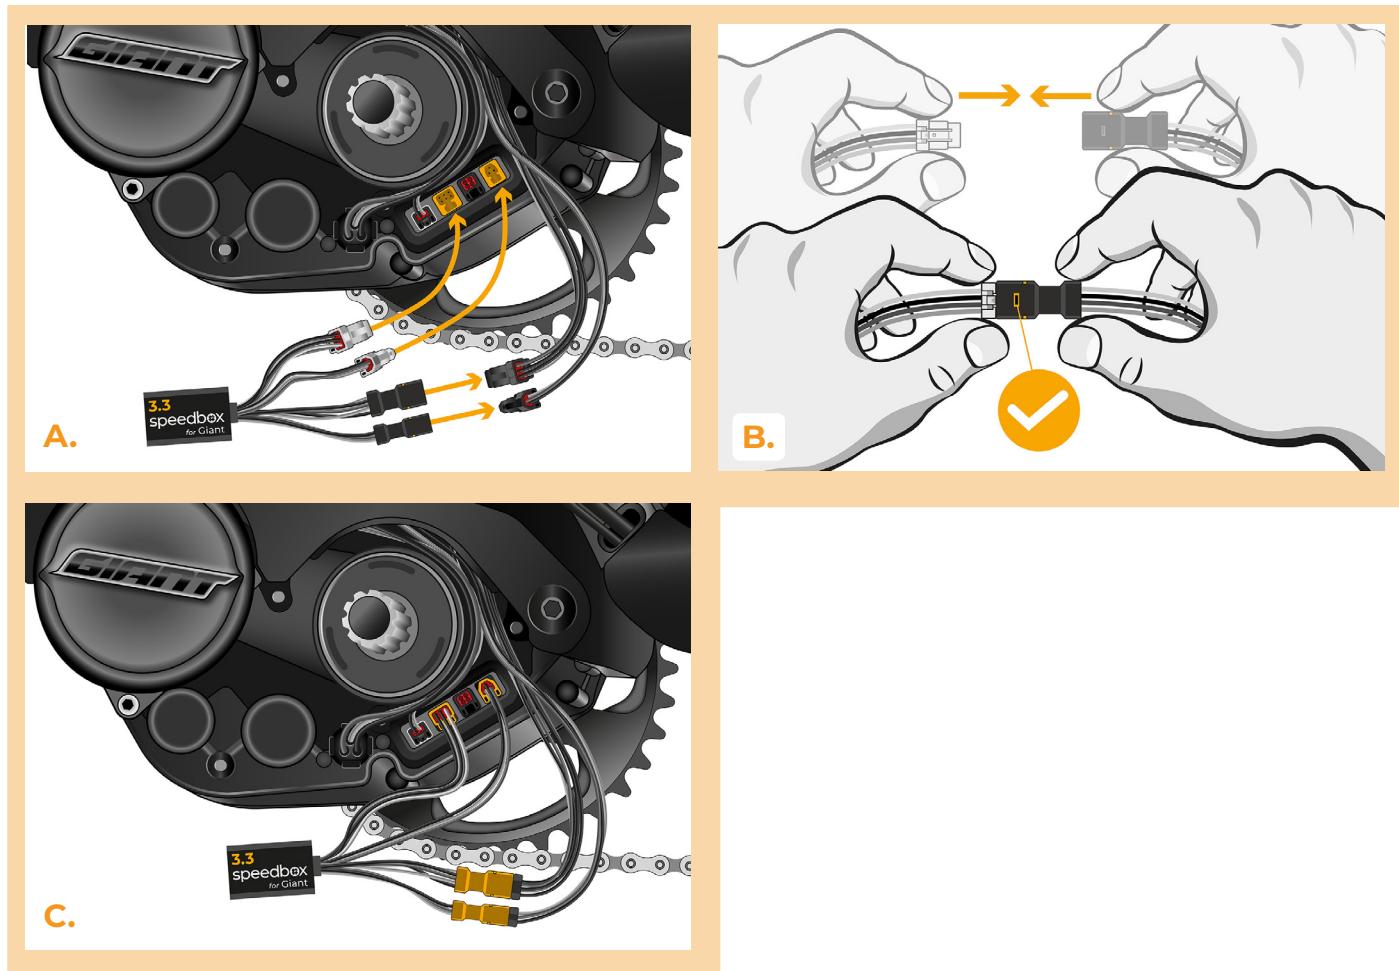


## KROK 6: Nasazení krytu motoru

- A.** Zařízení SpeedBox a kabeláž umístěte do volného prostoru pod bočním krytem motoru.
- B.** Nasaděte zpět boční kryt motoru (1.) a přišroubujte 3 šrouby pomocí inbusů H3, H2.5, H2 (2.).
- C.** Vraťte zpět spodní kryt motoru.
- D.** Kryt přišroubujte pomocí 4 šroubů (H2.5).

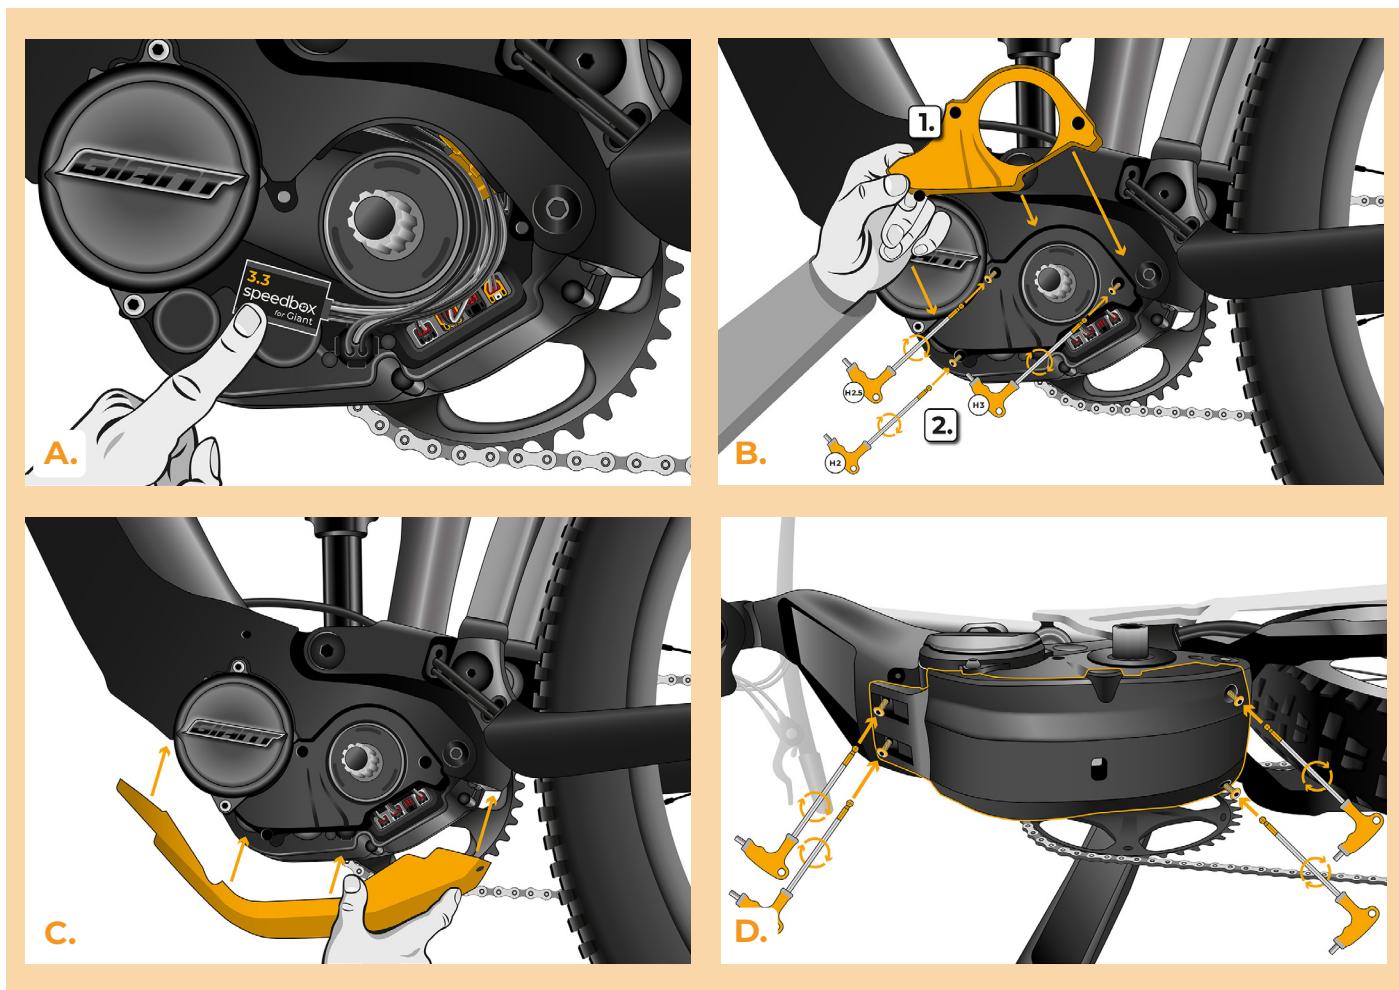


## KROK 7: Kontrola funkce tuningu

- A.** Nasadte kliku zpět na středovou osu elektrokola.
- B.** Zašroubujte pojistný šroub kliky a dotáhněte pomocí inbusu H8.

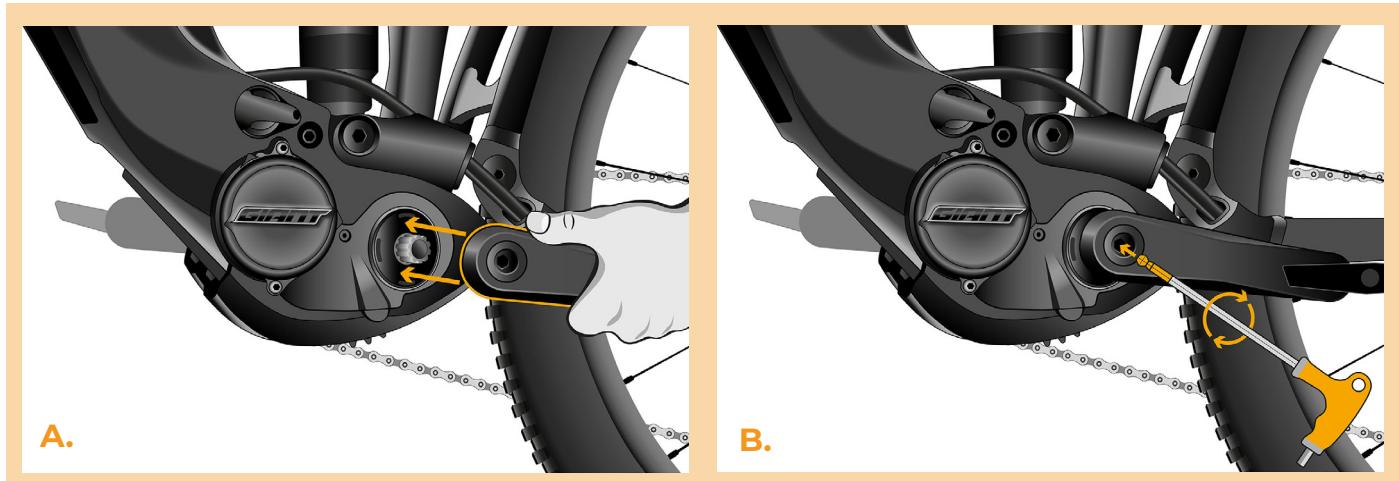


## KROK 8: Kontrola funkce tuningu

- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Aktivaci nebo deaktivaci zařízení SpeedBox provedete krátkou aktivací funkce WALK nebo přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (+ - + -). Zobrazí se hodnota 5.0, která signalizuje přednastavenou maximální rychlosť 50 km/h, nebo 2.5, odpovídající maximální rychlosti 25 km/h.
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlosť kola na displeji.

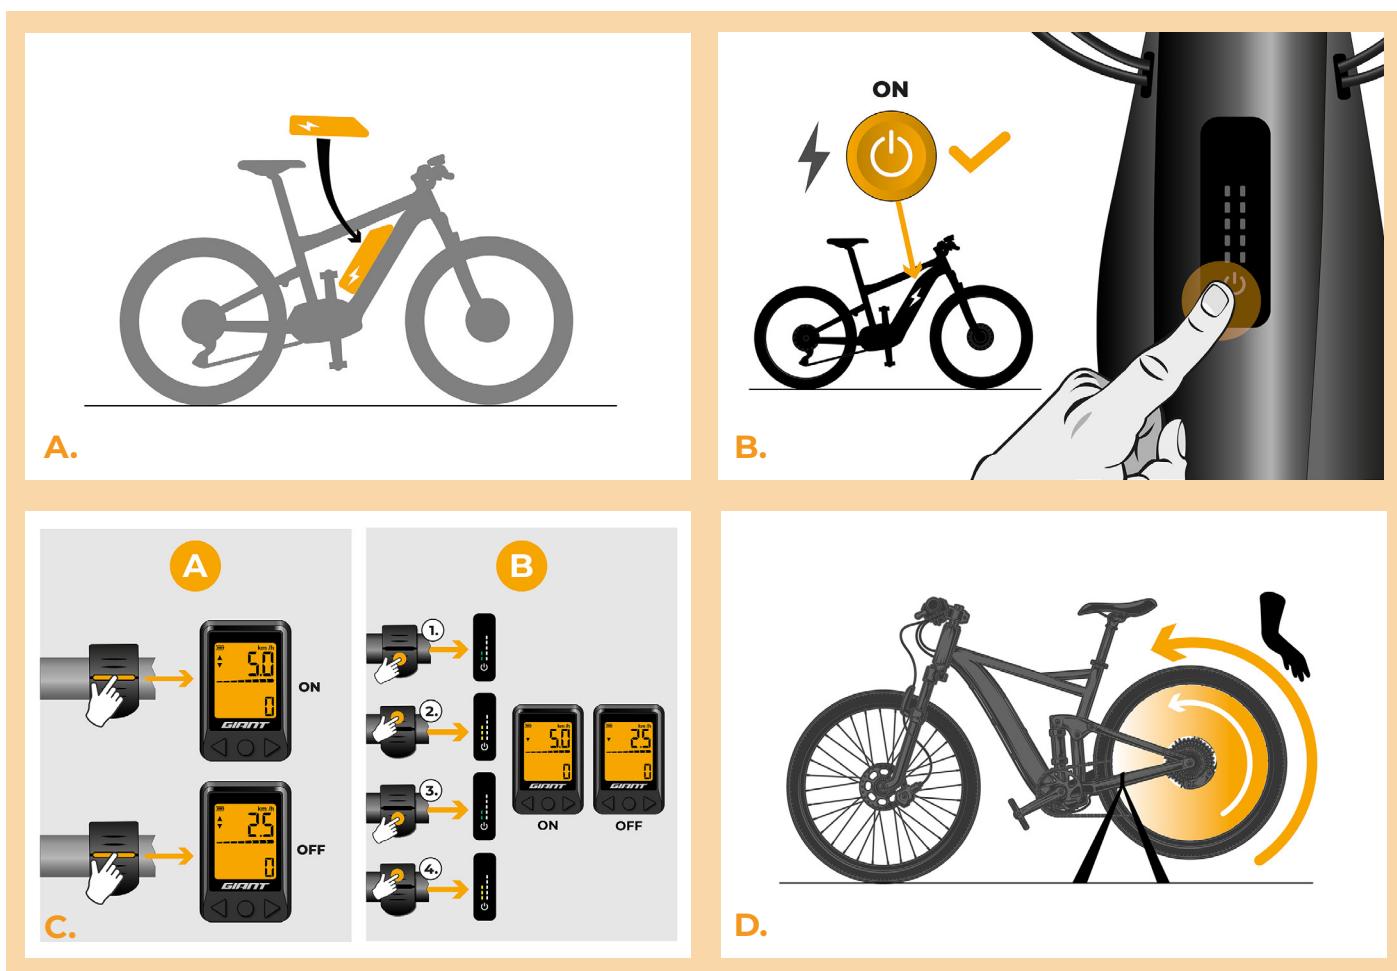

## KROK 9: Nastavení maximální rychlosti

- A.** Nastavení maximální rychlosti přípomoci provedete změnou módů: - - - + + +. Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Maximální rychlosť přípomoci přepínáte krátkým stiskem tlačítka WALK, nebo otočením zadního kola o 360°. S každým stiskem tlačítka WALK nebo otočením kola se zvýší limit o 5 km/h. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží.

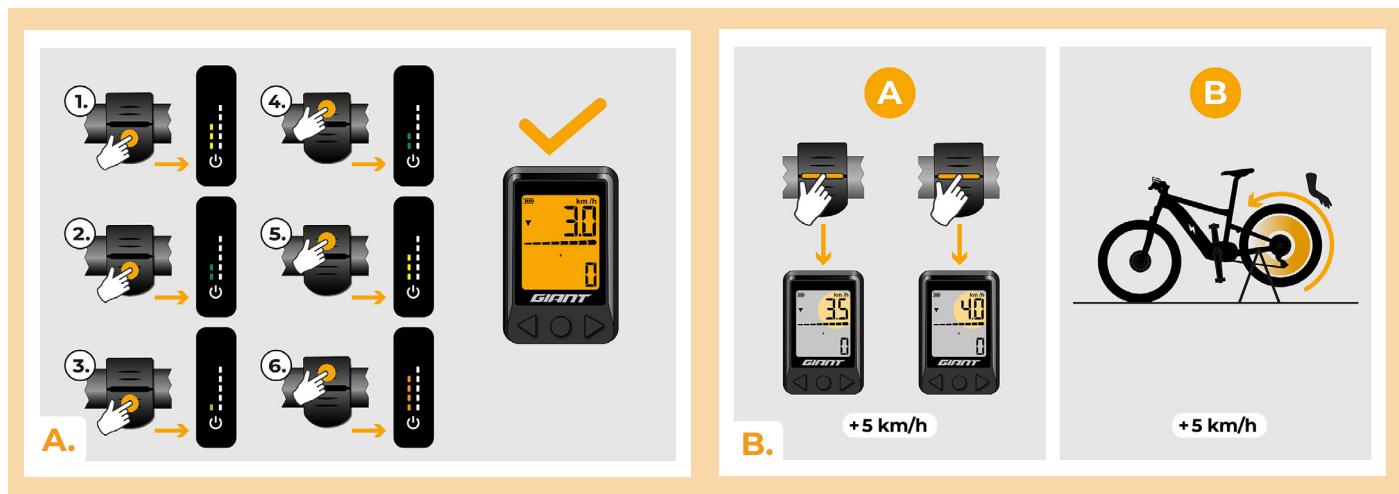

[www.speedbox-tuning.cz](http://www.speedbox-tuning.cz)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

