


SpeedBox 3.1 pro TQ

KROK 1: Příprava na instalaci





- A.** Nachystejte si následující nářadí (nářadí se může lišit dle typu elektrokola):
1. Inbus H4
 2. Torx šroubovák T10
 3. Torx šroubovák T20
- B.** Vypněte elektrokolo.



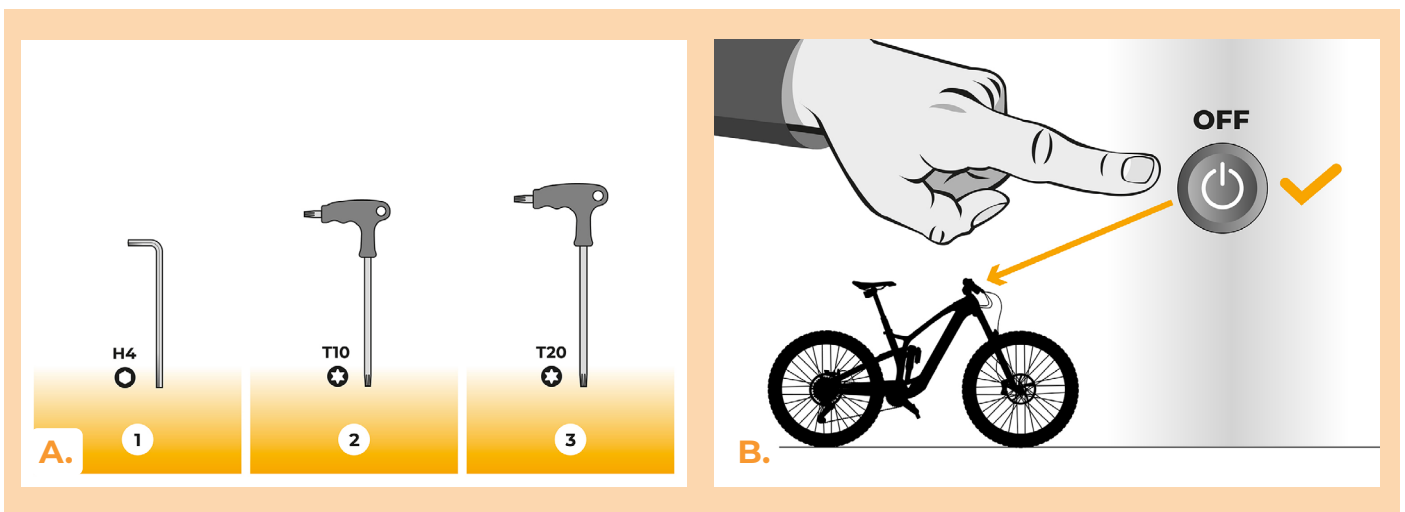


KROK 2: Demontáž rámu elektrokola

Demontáž krytu motoru se může lišit dle konstrukce elektrokola.


- A.** Obrátte jej motorem vzhůru.
- B.** Odšroubujte pojistný šroub baterie z rámu elektrokola pomocí inbusového klíče H4.
- C.** Odšroubujte kryt motoru z rámu elektrokola pomocí inbusového klíče H4 a sejměte jej.
- D.** Odpojte baterii od napájení a poté ji vyjměte z rámu elektrokola.
- E.** Odšroubujte vnitřní kryt konektorů motoru pomocí torx šroubováku T20 a sejměte jej.
- F.** Rozpojte konektor kabelu snímače otáček.
- G.** Otočte elektrokolo zpátky na pneumatiky.

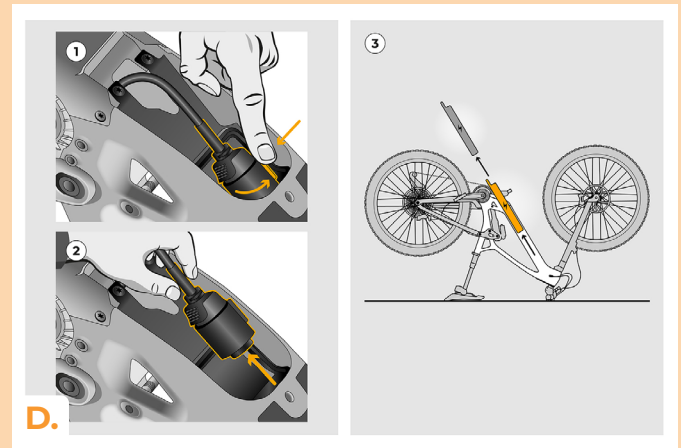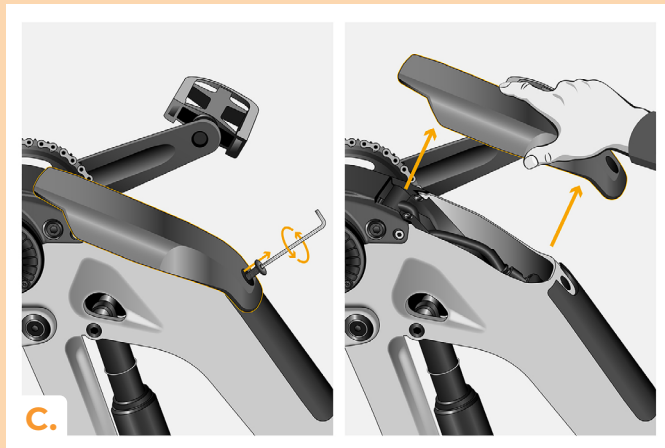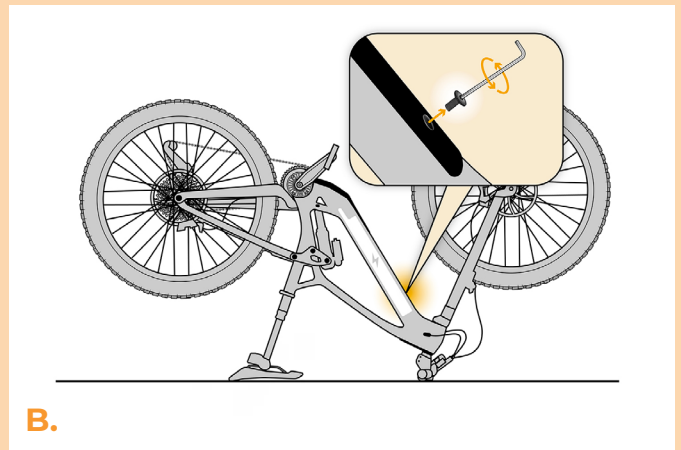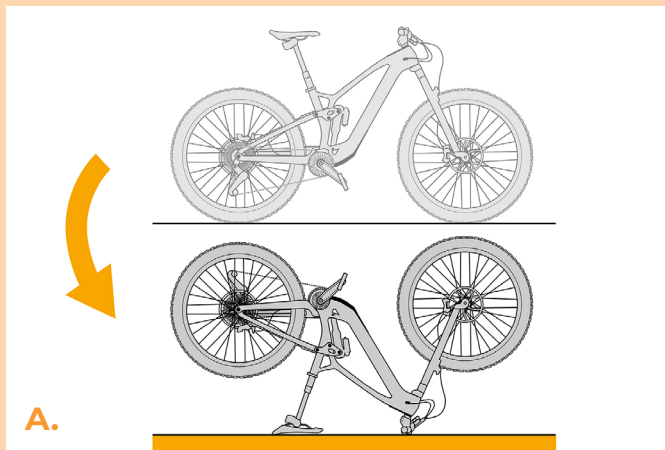

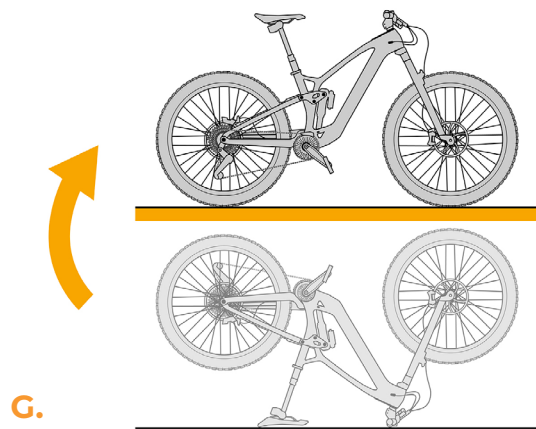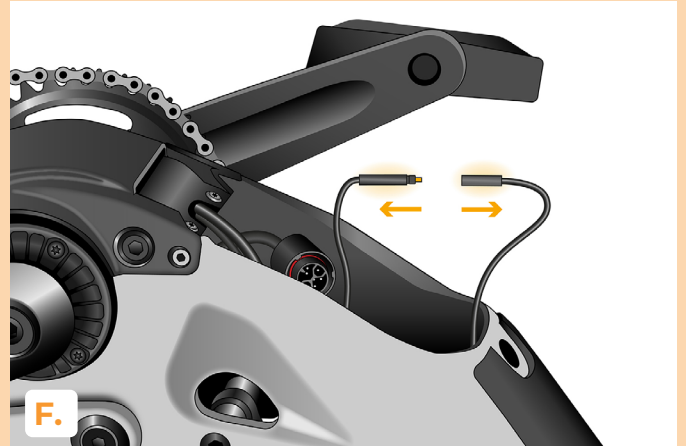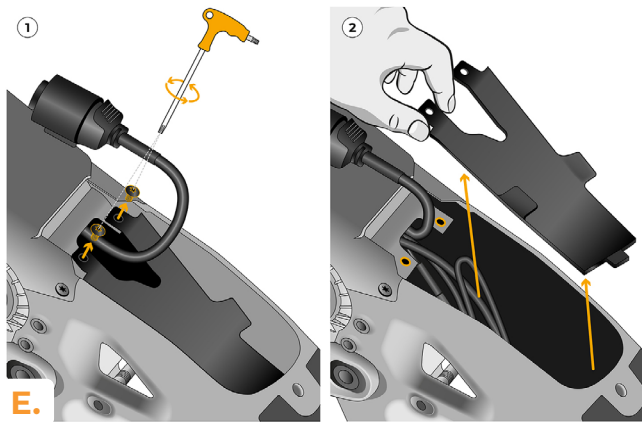





KROK 3: Demontáž TQ Displeje

- A.** Odšroubujte TQ displej z rámu elektrokola pomocí torx šroubováku T10.
- B.** Vysuňte TQ displej z rámu elektrokola spolu s konektory.
- C.** Rozpojte konektor kabelu vedoucího k motoru.

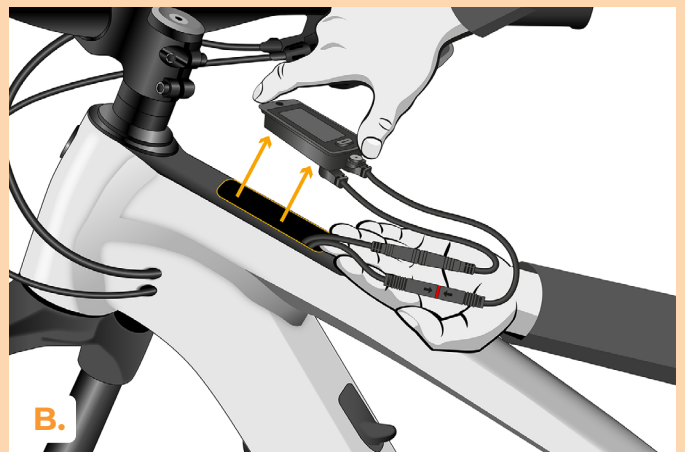


KROK 4: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do rozpojených konektorů mezi TQ displejem a kabelem od motoru (krok 3) zapojte zařízení SpeedBox Tuning.
- B.** Dbejte na to, aby do sebe zámkové konektory správně zapadly.
- C.** Nyní protáhněte dva dlouhé kabely rámem elektro kola přes otvor pro TQ displej dolů k motoru.
- D.** Kabely propojte s odpojenými konektory snímače otáček.

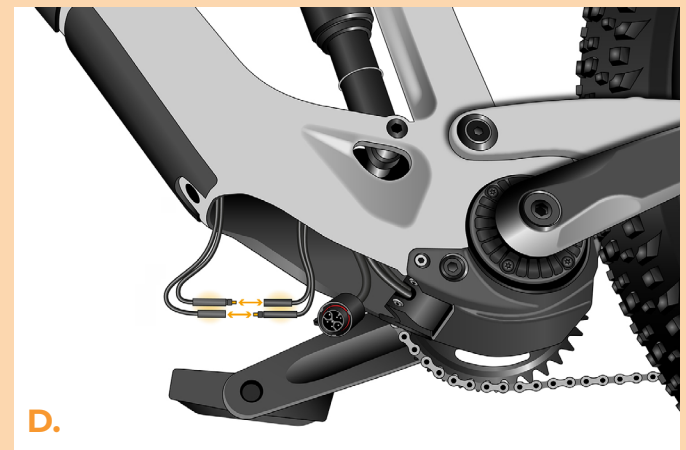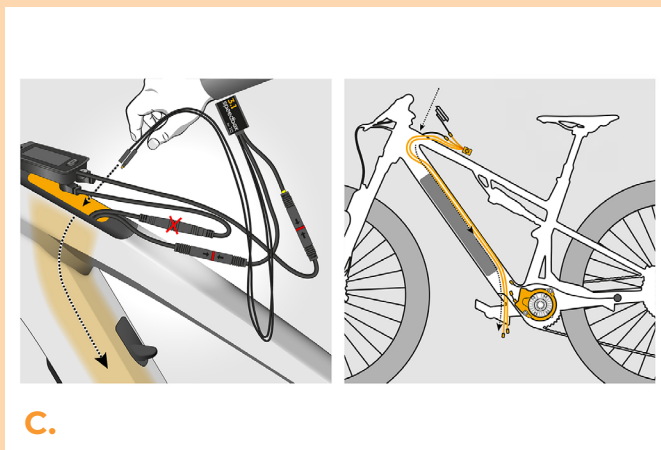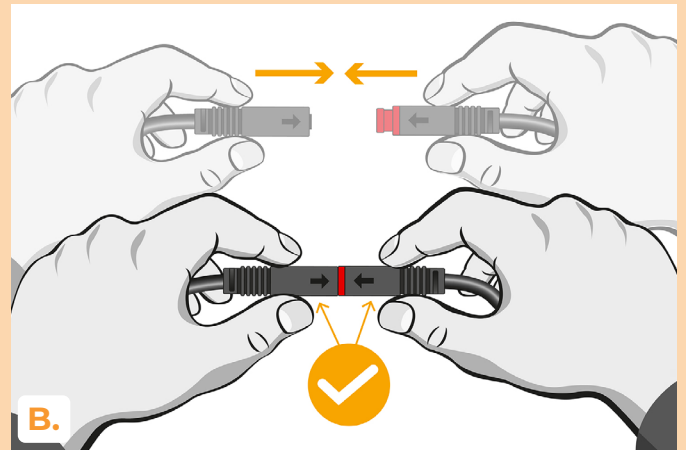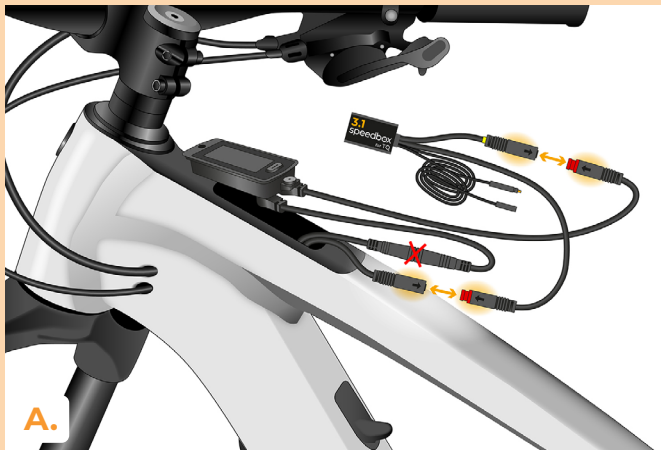


KROK 5: Montáž TQ Displej







- A.** Vložte TQ displej zpět do rámu elektrokola spolu se zařízením SpeedBox.
- B.** Pomocí torx šroubováku T10 jej opět přišroubujte do rámu elektrokola.

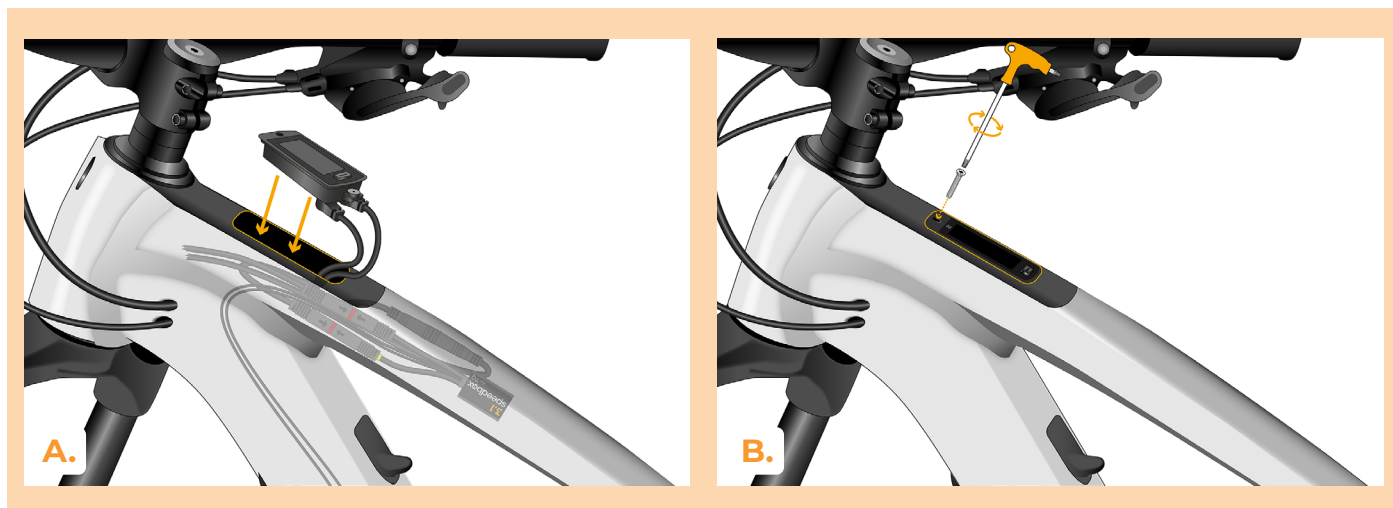

KROK 6: Vrácení krytu motoru a baterie do elektrokola


- A.** Otočte kolo.
- B.** Kabely vraťte zpět do prostoru u motoru. Dbejte na to, aby kabely snímače otáček nebránily vložení baterie.
- C.** Vraťte kryt konektorů motoru zpět a přišroubujte jej pomocí Torx klíče T20.
- D.** Vložte baterii do rámu kola a připojte k ní napájecí konektor.
- E.** Malinko povytáhněte baterii, aby se překryly otvory se závitem a bylo ji možné zajistit šroubem.
- F.** Nyní vraťte kryt motoru zpět na rám elektrokola a pomocí imbusového klíče H4 jej přišroubujte.
- G.** Otočte elektrokolo zpátky na pneumatiky.
- H.** Zkontrolujte funkčnost zařízení SpeedBox Tuningu.

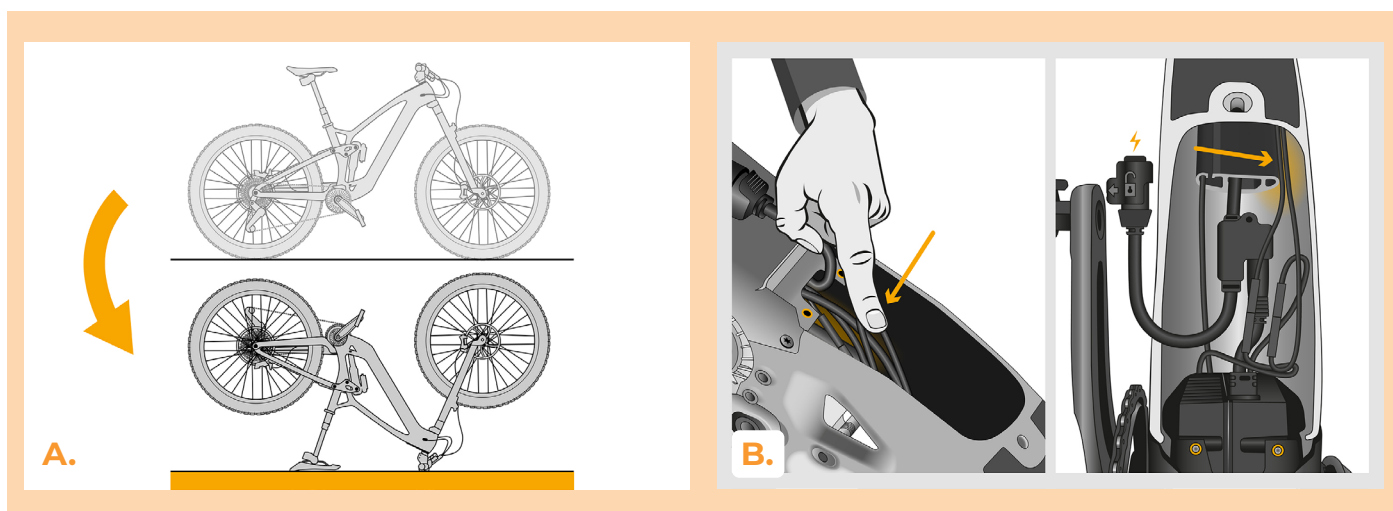

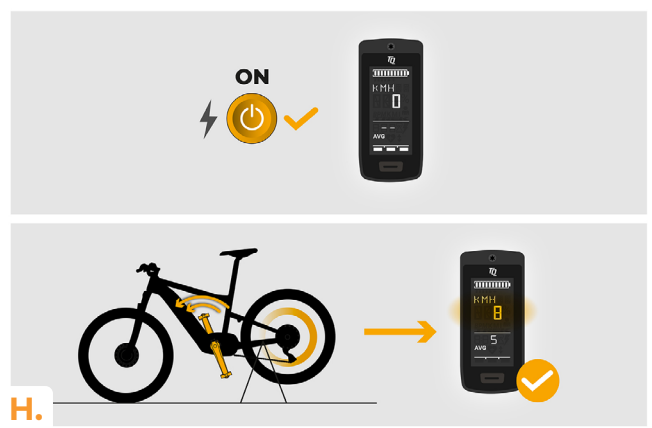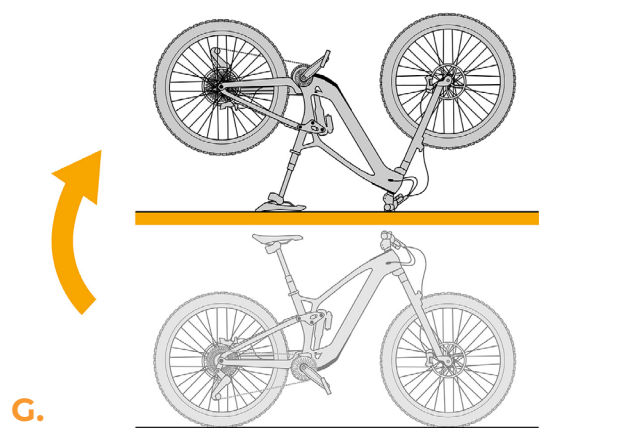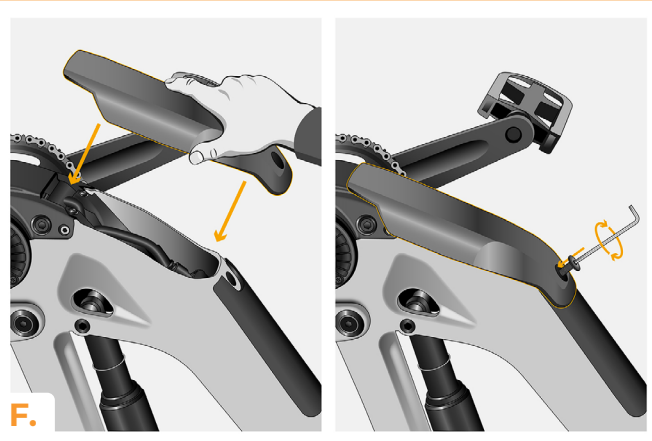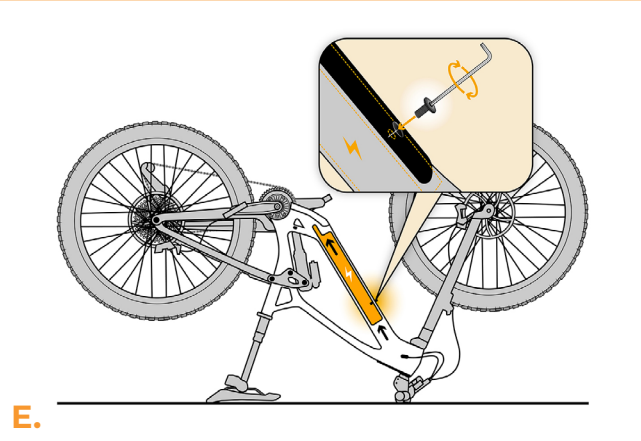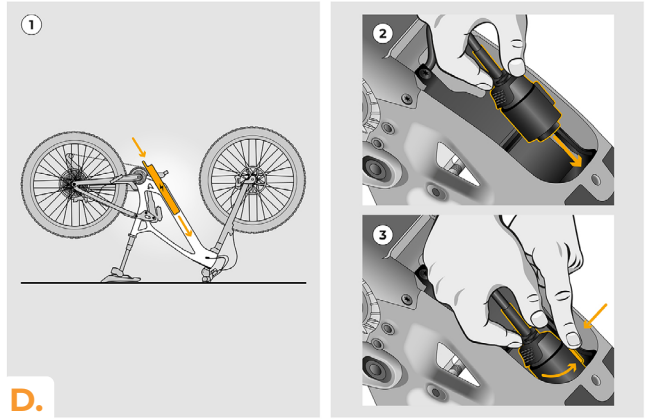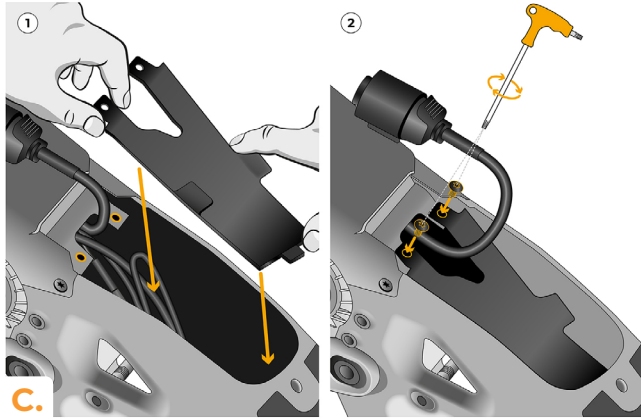


KROK 7: Kontrola funkce tuningu

- A.** Aktivaci a deaktivaci zařízení SpeedBox provedete krátkou aktivací funkce WALK a změnou módů: + - + - (↑↓↑↓). Pozor: aktivaci/deaktivaci tuningu provádějte zásadně před jízdou, nikoliv během jízdy.

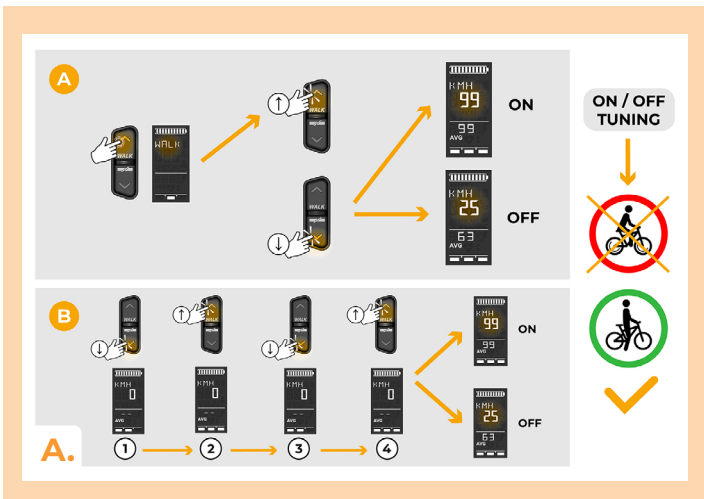

KROK 8: Nastavení maximální rychlosti

- A.** Nastavení maximální rychlosti přípomoci provedete změnou módů: High – Mid – Eco – Off – Eco – Mid – High (↓↓↓↑↑↑). Poté se na displeji zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Maximální rychlost přípomoci nastavíte krátkou aktivací funkce WALK nebo otočením zadního kola o 360°. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží.

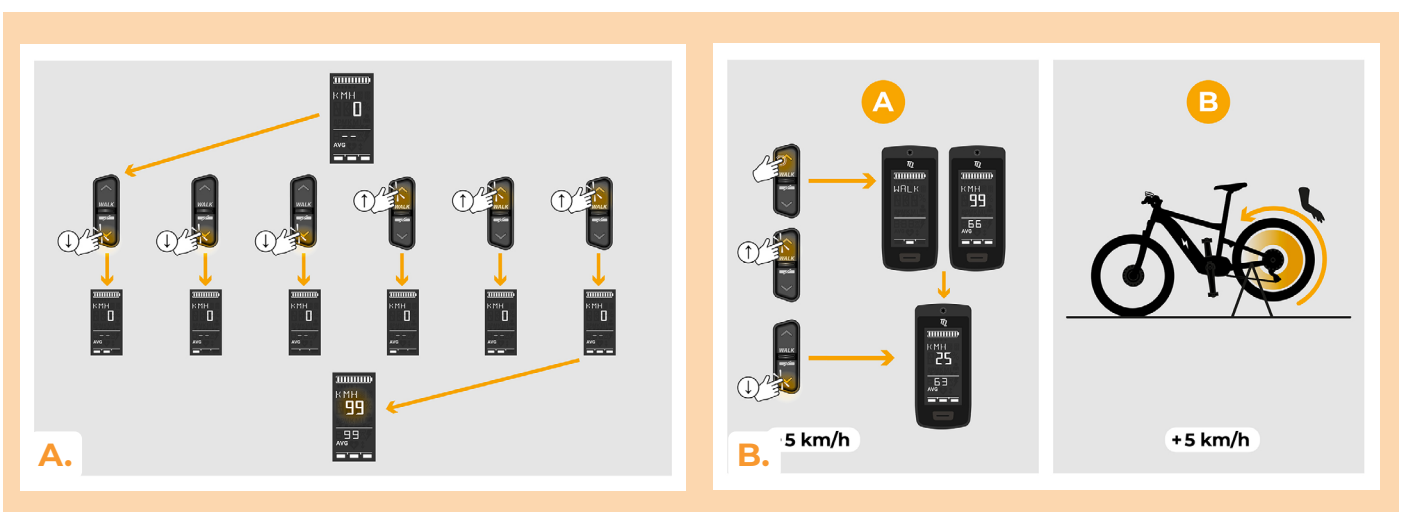



www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

